

Öffentliche Warnung

Lenkzwischenwelle der Fahrzeugtypen Opel ADAM, Opel Corsa D (PKW) kann brechen und zum Ausfall der Lenkung führen

Ersatzteil-Nummern 13434280 (RHD) und 13365907 (LHD)

Flensburg, 28. Januar 2016. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor möglichen Brüchen von **Lenkzwischenwellen** mit den **Ersatzteil-Nummern 13434280 (RHD)** und **13365907 (LHD)** an Fahrzeugen des Typs **Opel Corsa D** und **ADAM**. Es sind Lenkzwischenwellen aus einem nicht freigegebenen Material in den Ersatzteilhandel gelangt und eventuell anschließend in momentan nicht identifizierbare Fahrzeuge verbaut worden.

Ein Bruch der Lenkzwischenwelle kann nicht ausgeschlossen werden. Ein derartiger Bruch hätte zur Folge, dass die Lenkfähigkeit des Fahrzeuges nicht mehr gegeben wäre.

Diese Warnung richtet sich an **KFZ-Werkstätten**, den **KFZ-Teilehandel** und **Privatkunden**, die mit derartigen Lenkzwischenwellen beliefert wurden, und an **Fahrzeughalter** oben genannter Fahrzeugtypen, an deren Fahrzeugen seit Februar 2014 Instandsetzungen an der Lenkanlage mit derartigen Lenkzwischenwellen durchgeführt wurden.

Die Lenkzwischenwellen wurden in den folgenden Zeiträumen an die Opel-Händlern geliefert:

Teilenr. 13434280 (RHD): 22. März 2014 bis 24. September 2014

Teilenr. 13365907 (LHD): 06. Februar 2014 bis 24. September 2014

Die Teile können auch anschließend noch vertrieben worden sein.

Der Verwendungsbereich der Lenkzwischenwellen ist:

Opel Corsa D alle Ausführungen / Baujahre 2006 - 2014

Opel ADAM, alle Ausführungen und Baujahre

Das KBA und Opel führen dazu bereits einen Sicherheitsrückruf bei den Fahrzeugen durch, bei denen bekannt ist, dass eine entsprechende Lenkzwischenwelle im Rahmen einer Instandsetzung verbaut worden sein könnte. Fahrzeuge, die Bestandteil dieses aktuellen Rückrufs sind und geprüft wurden, sind von dieser Warnung nicht betroffen, da die Fahrzeughalter schriftlich informiert wurden.

Der Verbleib einiger Lenkzwischenwellen, die in den Ersatzteilhandel gelangt sind, konnte jedoch bisher nicht geklärt werden.

Sofern bei Ihrem Opel Corsa D oder Adam seit Februar 2014 Reparaturen an der Lenkung durchgeführt wurden, wenden Sie sich bitte umgehend an einen autorisierten Opel Service Partner, vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung/Nacharbeit.

Die notwendige Prüfung erfordert einen Zeitaufwand von ca. 10 Minuten, ein eventueller Austausch der Lenkzwischenwelle ca. 30 Minuten.

Die betroffenen Lenkzwischenwellen sind folgendermaßen zu erkennen:


Prüfung der Lenkzwischenwelle: Produktionscode an unterem Kreuzgelenk der Lenkzwischenwelle ablesen.

Produktionscode notieren

Prüfen, ob der Produktionscode exakt einem der beiden nachfolgenden NOK-Codes entspricht:

NOK-Codes: **20E4, 20K3**

Lenkzwischenwellen mit dieser Kennzeichnung sind auszutauschen.

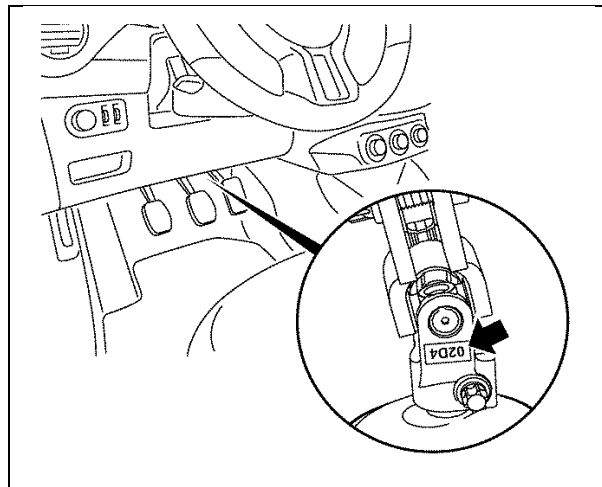

Kontaktinformationen der Opel Service Partner stehen Ihnen unter www.opel.de zur Verfügung.

Ansprechpartner / Opel Hotline

Adam Opel AG

Service Center

Bahnhofsplatz

65423 Rüsselsheim

Telefon: 0800-6270950

E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com

Ansprechpartner KBA:

Herr Stephan Immen, Telefon: +49 461 316-1293